

<p><b>Asennusohje</b>  <b>TEK 16 lämpömittarin</b>  <b>asennus öljyeristeiseen</b>  <b>jakelumuuntajaan</b></p>	<p style="text-align: center;">   <b>AREVA</b>  AREVA T&amp;D Sp. z o.o.  Zakład Transformatorów </p>	<p><b>No. not numbered</b>  Date of Specification: 05.03.04  Modification: 1      03.08.07  Effective from:      05.03.04  Page: 1 of 1</p>
---	---	---



**Ohjeet lämpömittarin asentamiseksi tyhjään lämpömittari-taskuun:**

1. Tyhjentäkää lämpömittaritasku poistamalla mahdollinen kondensoitunut vesi lämpömittaritaskun sisältä.
2. Täyttäkää lämpömittaritasku 2/3 tilavuudestaan (74 cm<sup>3</sup>) mineraali-öljyllä. Lämpömittaritasku on erotettu muuntajatankin öljytilasta, joten taskun öljynlaadulla ei ole erikoisvaatimuksia.
3. Lämpömittarin kuusikulmaisen kiinnitysmutterin alle on asennettava lämpömittarin mukana toimitettava tiiviste jonka jälkeen se kierretään taskuun. Suositeltava kiristysmomentti 12 Nm.
4. Kaikkien osien puhtaat öljyiset pinnat on käsiteltävä ottaen huomioon ympäristönsuojeluohjeet ja määräykset.

**Ohjeet lämpömittarin kääntämiseksi:**

1. Löysätkää lämpömittarin kiinnityspultissa olevaa kuusiokoloruuvia (n. 1-2 kierrosta riittää).
2. Kääntäkää mittarin yläosa oikeaan asentoon.
3. Painakaa yläosaa alaspäin ja kiristäkää kuusiokoloruuvi (painamalla yläosaa painetaan samalla O-rengas estämään öljyvuoto, kts. kuvat).

