


SANHA®-Press / SANHA®-Therm


Asennusvaiheet Puristusleualla 12 – 54 mm*

1

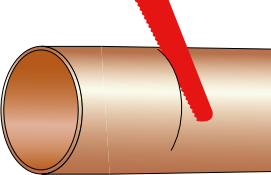


Katkaise putket kohtisuoraan tiheähampaisella metallisahalla tai putkileikkurilla.

2

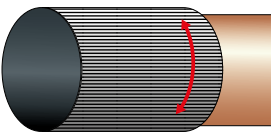


Puhdista ja pyöristä putken päät aina sisältä ja ulkoa jyrsimellä. Epätasainen, teräväreunainen ja likainen putki voi aiheuttaa vaurioita liittimelle. Poista kaikki sirut ja jämät huolellisesti putken ulko- ja sisäpuolelta jyrsimisen jälkeen.

3

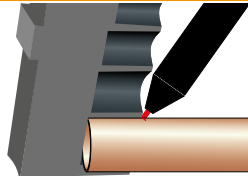


Merkitse työntösvyyty putkeen vedenkestävän huopakynän ja SANHA-sapluunan avulla.

4

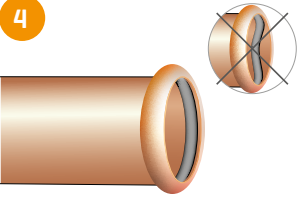


Kun asennussyvyys on merkattu putkeen, tarkasta että liittimien o-rengastiiviste on paikallaan, ehjä, puhdas ja oikeassa paikassa liittimen muhvin sisällä.

5

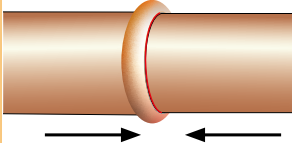


Työnnä liitin kiertoliikkeellä putken päälle ja merkittyyn työntösvyytyteen asti. Käytä vain liukasteita, joissa ei ole öljyä tai rasvaa.

6

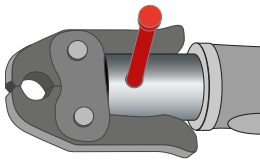


Asenna sopiva leuka (puhdistettu, ehjä ja voideltu) puristuskoneelle ja noudata puristuskoneen käyttöohjeita. Tarkasta, että liittimen ulkoreuna on samalla tasolla putken merkinnän kanssa.

7

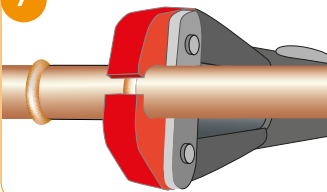

Aseta leuka puristusliittimen päälle, kohtisuoraan putkiakseliin. Varmista, että puristusliittimen puristumuhvi on oikein paikoillaan leuan puristusurassa. Tarkista että puristusliittimen ulkoreuna on linjassa putken merkinnän kanssa.

8

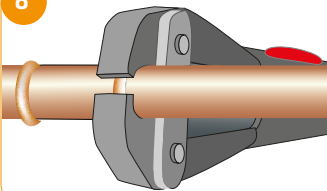

Suorita puristusprosessi puristuskoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen irrota puristuskone valmiista puristusliittymästä. Merkitse puristusliittymä vedenkestävällä huopakynällä merkillä, että on puristettu.

Tarkemmat tekniset ohjeet löytyvät esitteestä „SANHA®-Press / PURAPRESS Asennusohjeet“.

* Käyttäessä M-profiilia koko 42 ja 54 mm, käytä ainostaan puristusrengasta.