


HUOMIO: Lue asennusohjeet huolellisesti kokonaan alusta loppuun ennen asennuksen aloittamista.



Asennusohjeet - Kolmivaiheinen lämpökutiste haaroitussuoja

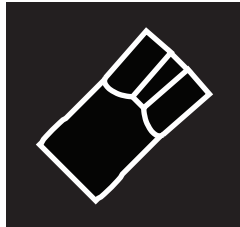


T-HSBK-DR3K

Voidaan käyttää vain kolmivaihe kaapeleihin, joissa on hohtosuojalangat. Ei sovellu armeerattuihin kaapeleihin. Käytetään vain Euromold kosketussujattujen pistokepäätteiden kanssa, joissa on T-liitin kotelon maadoitusjohto (/G) tai Nexans ilmaeristeisien päätteiden kanssa.


Komponentit:

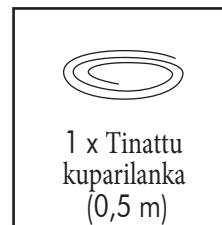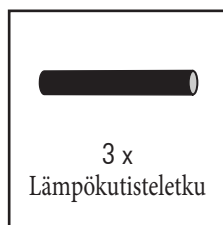

Vaihtoehtoinen (ilmaeristeiseen päätteeseen):

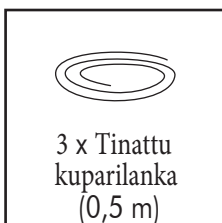


Huomio: Älä kytke mitään muita ylimääräisiä metallisia maadoituksia kaapelien ulkovaippojen / haaroitussuojan ympärille

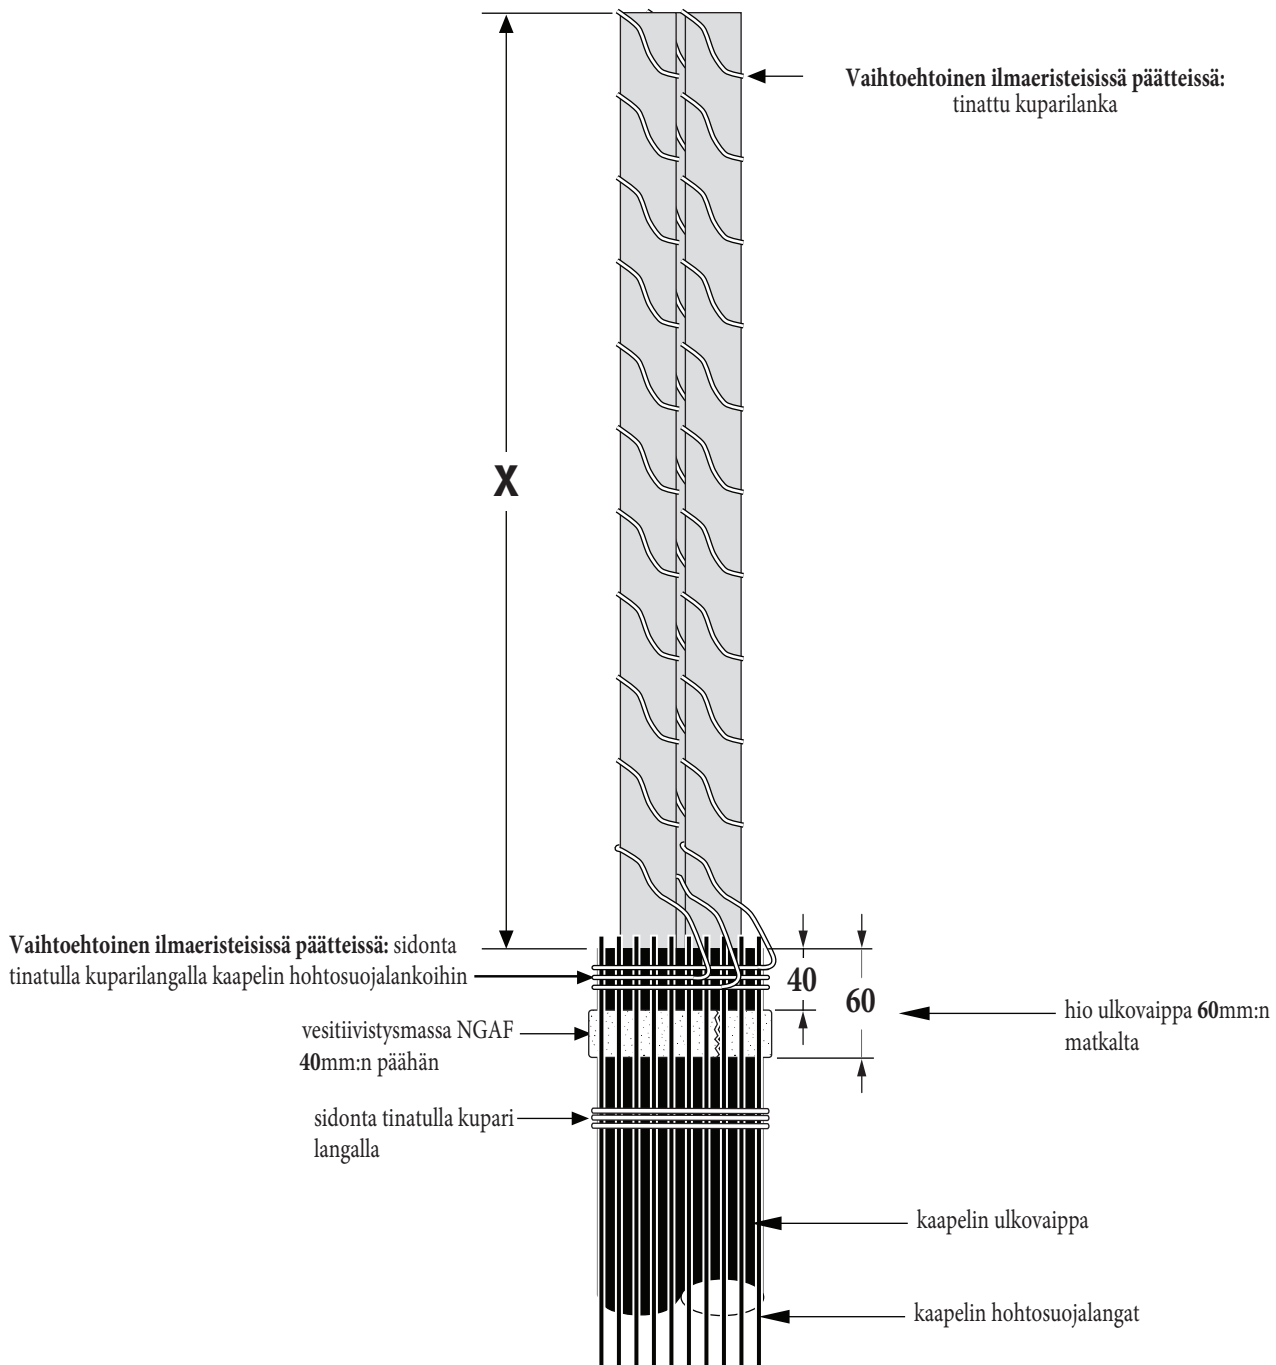

- 1** Mitoita kaikki kolme vaihetta kojeiston läpivientieristintä vasten ja katkaise kaapelit sopivasta kohdasta. Kuori kaapelin ulkovaippaa **X** mm:n matkalta, niin että päätteen asennukselle jää riittävästi tilaa. **X** mitan katkaisu- ja kuorintapituus määräytyy asentajan omasta arviosta. Etäisyydet vaihtelevat asennustilojen mukaan.
- 2** Hio hiomapaperilla kaapelin ulkovaippa karheaksi **60** mm:n matkalta ulkovaipan leikautusta reunasta lukien. Puhdista hiottu aluea ja teippaa yksi kerros vesitiivistysmassaa **40**mm:n päähän ulkovaipan leikatusta reunasta lukien. Käytä vain puolet (1/2) vesitiivistysmassasta. Loput puolet vesitiivistysmassasta käytetään myöhemmässä asennusvaiheessa.
- 3** Taita kaapelin hohtosuojalangat rinnakkain alaspäin kohti ulkovaippaa, niin etteivät mene ristiin toistensa päälle. Paina hyvin kiinni taitetut hohtosuojalangat vesitiivistysmassan päälle.
- 4** Varmista kaapelin hohtosuojalankojen hyvä kireys ja tiiveys sitomalla ne yhteen tinatulla kuparilangalla.

Vaihtoehtoinen ilmaeristeisissä päätteissä:

Kiedo tinattu kuparilanka jokaisen kaapelin ympärille ja sido yhteen kiinni kaapelin hohtosuojalankoihin, vesitiivistysmassan yläpuolelle.

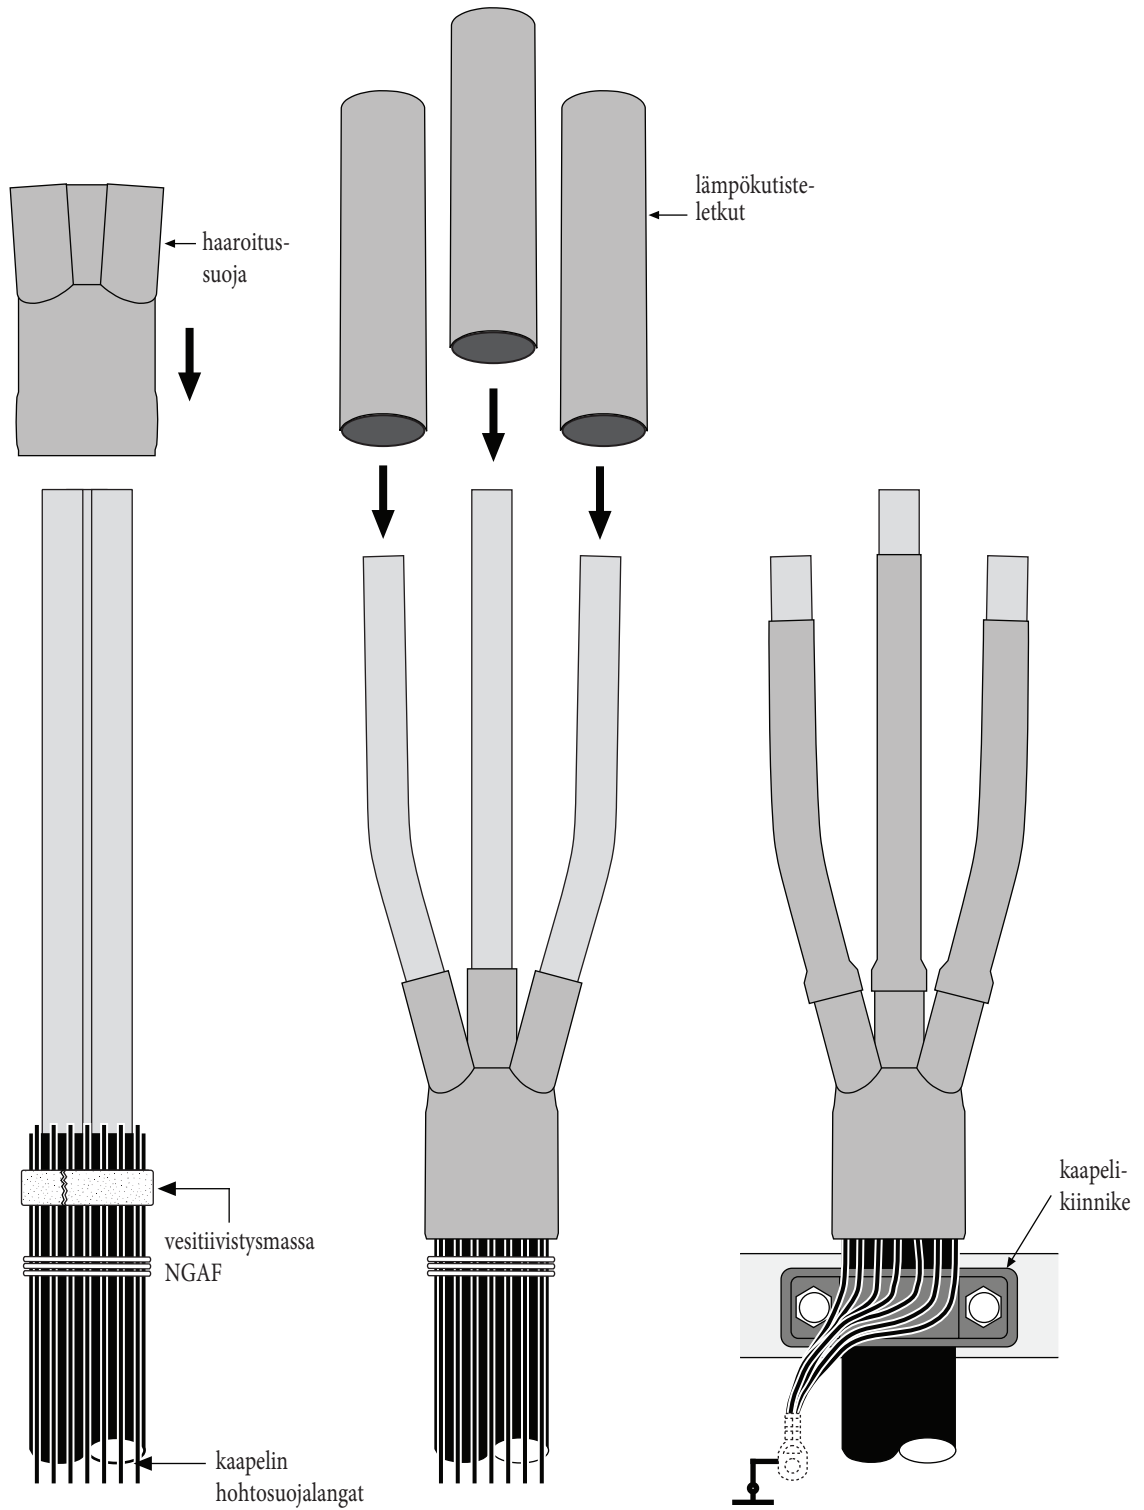

- 5** Teippaa loput jäljelle jääneestä vesitiivistysmassasta kaapelin hohtosuojalankojen päälle.
- 6** Li'uta lämpökutiste haarotussuoja alas, leikatun kaapelin ulkovaipan reunaan asti.
- 7** Li'uta lämpökutisteletkut kaapelien päälle haarotussuojan reunan yli ja viimeistelee kaapelien lopullinen asento ennen kytkentää.
- 7** Kiinnitä kaapeli kaapelikiinnikkeellä hyvin paikoilleen.
- 9** Kytke kaapelin hohtosuojalangat järjestelmän maadoituspisteeseen.

Haarotussuoja tarvikkeen asentaminen kaapelivarusteisiin, kuten kosketussuojatut pistokepäätteet tai ilmaeristeiset päätteet

Euromold
a Nexans company

MAAHANTUOJA

Eurolaite Oy

Sinimäentie 6 A, 02630 Espoo

Tel: +385 20 155 7444. eurolaite@eurolaite.fi

Suomennos Tommi Toivari, Eurolaite Oy. 1.4.2019